

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48

Sayfa: 1/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27

Full Plus Ekspertiz 4x4 + Ekstra Paket



35KC9186

Eksper / İmza



35-HYB-6948

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27 Bayi No: 3501 Sayfa: 2/14
Rapor No: 35-01-1352143 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27
Mersis No: 0167106674200001

Araç Bilgileri

Plaka	35KC9186	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	195139	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	JF1GP3LC5EG207890	Motor Gücü	84 kw
Marka	Subaru	Motor Hacmi	1600cc
Rengi	BEYAZ	Model	XV
İlk Tescil Tarihi	05-12-2014	Sonraki Muayene Tar.	01-01-2025
Model Yılı	2014	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	01-01-2025
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	OTOMOBİLİTE
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Donanım Bilgileri

Ön Kol Dayama	Deri Direksiyon Simidi	Ayarlanabilir Direksiyon
Hız Sabitleme Sistemi	Multimedia (Yol Bilgisayarı)	Fonksiyonel Direksiyon
Isıtmalı Koltuk	Hidrolik Direksiyon	Yan Perde Hava Yastığı
Yağmur Sensörü	Elektrikli Ayarlanabilir Ayna	Bi-Xenon Farlar
Alaşımlı Jant	Sis Farı	Metalik Boya
Otomatik Far	Elektrikli Camlar	Elektrikli Camlar (Arka)
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	ASR	Start-Stop
Yokuş Kalkış Desteği	Koltuk Hava Yastığı	ESP
Yolcu Hava Yastığı	Far Yıkama	ABS
Geri Görüş Kamerası	Sürücü Hava Yastığı	Otomatik Klima
Immobilizer	Kullanım Kılavuzu	Bakım Belgesi
Garanti Belgesi	1. Araç Anahtarı	Anten
Yangın Tüpü	İlkyardım Seti	Tamir Kiti
Ön Plaka (Mühürlü)	Arka Plaka (Mühürlü)	Ruhsat


BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)

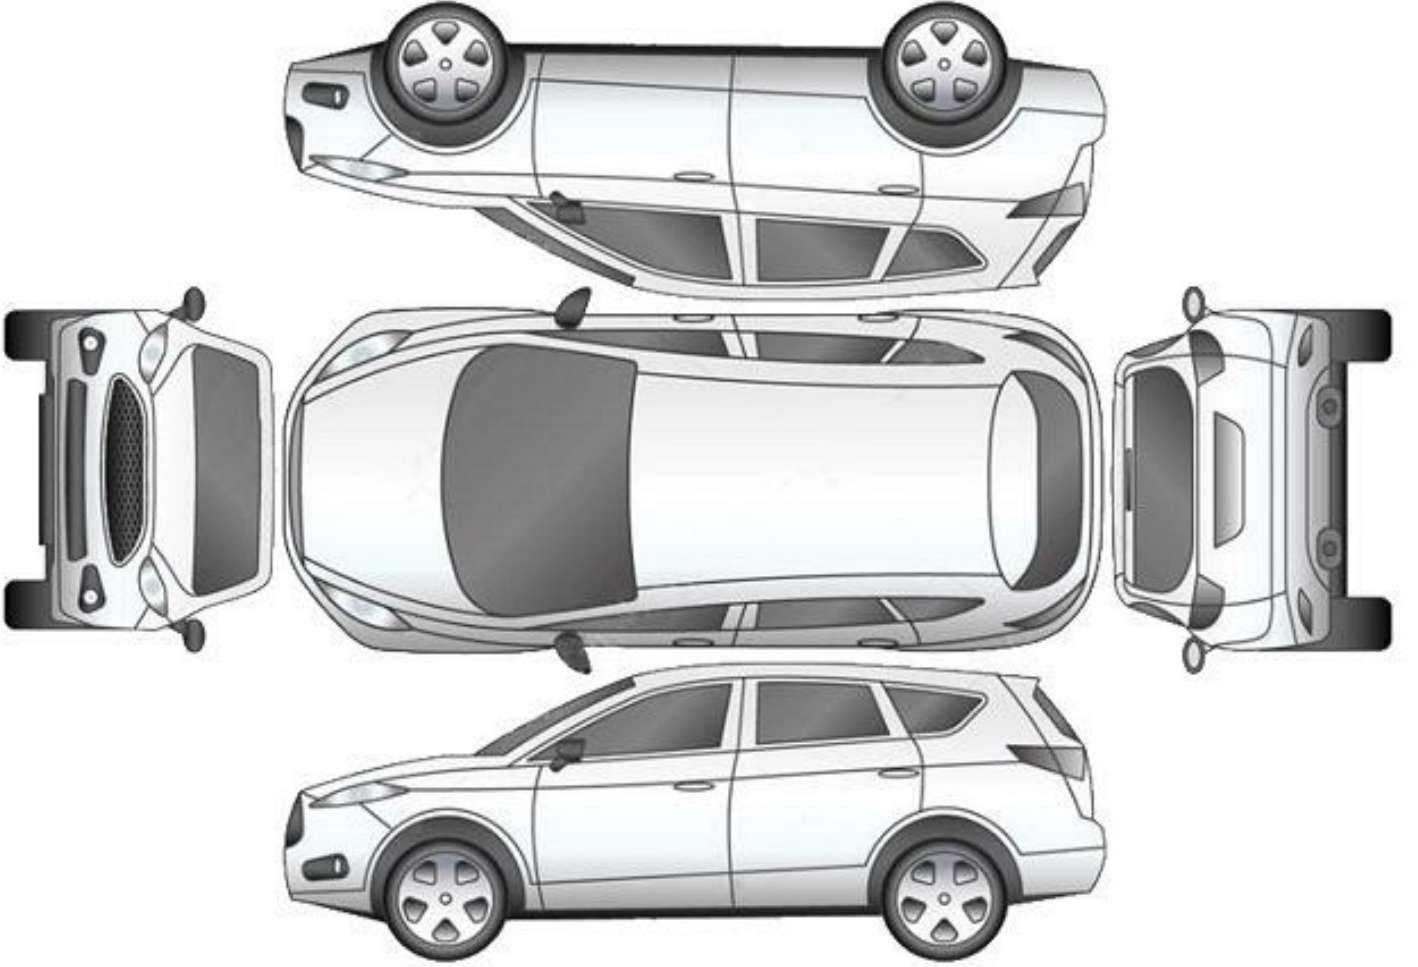

B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİRRapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48Sayfa: 4/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kullanıma bağlı deformasyon ve lekeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren diskleri ve ön arka balata aşınmış
Yürür Aksam		Tam sağ ve sol dönüşlerde aks larda ses mevcut kontrol önerilir
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Sağlık durumu %70 - Şarj durumu %79
Klima		
Airbagler		
Emniyet Kemerleri		
Silindir Kapak Conta Testi		

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİRRapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48Sayfa: 5/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,6 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	59	57	2
2. Aks	67	66	1

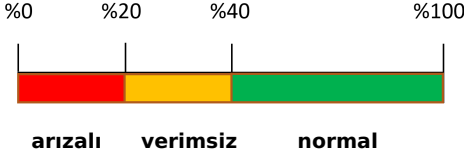

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	375	362	3.5
2. Aks	281	288	2.5
El Freni	149	152	2

Verimlilik

91

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R17	94V	4,7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R17	94V	5,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/R17	94V	4,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R17	94V	5,1 mm	Yazlık

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48

Sayfa: 6/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27 Bayi No: 3501 Sayfa: 7/14
Rapor No: 35-01-1352143 Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48 Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27
Mersis No: 0167106674200001

OBD Genel Arıza Tarama

(tan: GUTMANN
SOLUTIONS

04.03.2025
Araç: Subaru XV 1.6i 16V
Motor kodu: FB 16 E
Üretim yılı: 11-17
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: JF1GP3LC5EG207890 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 19.03.2025 11:40:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Benzinli motor OBD 0
Motor Start/Stopp OBD 0
ABS ABSNDC/EPB CAN 1

Hata kodu C1424:
ECU
Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1

Hata kodu B1650:
SİSTEM YOLCU AĞIRLIK ALGILAMASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı Yolcu algılama CAN 2

Hata kodu B1760:
Koltuk doluluğu algılama sistemi sensörleri
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1761:
Yolcu Algılama Basınç Sensörü
Çok düşük sıvı seviyesi.

Klima Klima sistemi AC CAN 1

Hata kodu B14A1:
Güneş ışınları yoğunluk sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor BCM Body Control Modul CAN 0
Konfor Far yükseklik ayarı 0
Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 1

Hata kodu B1501:
Kumanda ünitesi güç kaynağı

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Konfor Çok işlevli gösterge CAN
Direksiyon Direksiyon CAN
Lastik basıncı kontrolü Lastik basıncı kontrolü (C
AN) 0100

Hata kodu C2021:
Lastik1 lastik basıncı uyarısı
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2022:
Lastik 2 lastik basıncı uyarısı
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2023:
Lastik 3 lastik basıncı uyarısı
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2024:
Lastik 4 lastik basıncı uyarısı
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C2521:
Sürüş hızı sensörü/sinyali
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi:	19.03.2025 12:27	Bayi No:	3501	Sayfa:	8/14
Rapor No:	35-01-1352143	Araç Giriş Tarihi:	19.03.2025 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	19.03.2025 12:27
Mersis No:	0167106674200001				

Tramer Sorgulaması

***7890 şasi nolu SUBARU XV 1.6 AWD CVT ELEGANCE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48

Sayfa: 9/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27

Araç Resimleri



BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48

Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27



BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27

Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Yükleme eşiği kaplaması > Çizik

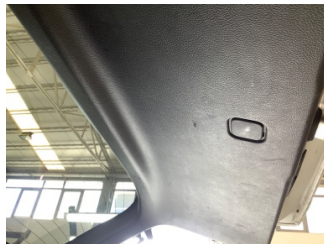

Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Kaporta, C-direk, sol > Çizik

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka sol > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Farlar, Far, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far, sağ > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş. Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi: 19.03.2025 12:27
Rapor No: 35-01-1352143
Mersis No: 0167106674200001

Bayi No: 3501
Araç Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:48

Sayfa: 13/14
Araç Çıkış Tarihi: 19.03.2025 12:27



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Camlar, Ön cam > Taş izi



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Pedallar, El freni körüğü > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuklar > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Araç dyno test e uygun olmadığından test yapılamadı

Airbag notlar;

AIRBAG KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP STANDART DIŞI ONARIM TESPİT EDİLMEMİŞTİR.

BEŞLER Ekspertiz Otomotiv ve Dan. Hiz. A.Ş Binbaşı Reşatbey Mah. Akçay
Caddesi No:25 izmir3501@dexpert.com.tr 0232 210 01 10 GAZİEMİR
İZMİR

Rapor Tarihi:	19.03.2025 12:27	Bayi No:	3501	Sayfa:	14/14
Rapor No:	35-01-1352143	Araç Giriş Tarihi:	19.03.2025 11:48	Araç Çıkış Tarihi:	19.03.2025 12:27
Mersis No:	0167106674200001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Paket kapsamında airbag ve emniyet kemerleri standart dışı onarım tespitleri yapılmaktadır. Orijinal yedek parçalar ile yapılan değişimler tespit kapsamı dışındadır.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası